

平成16年3月 登録試験

[No.34] エンジン不具合時、ダイアグノーシス・コードは正常を示している場合の点検で、O<sub>2</sub> センサの信号電圧の点検を行ったところ 1V 付近で一定であった。このとき考えられる故障原因として、**不適切なものは次のうちどれか。**

- (1) 水温センサの特性ずれ
- (2) バキューム・センサの特性ずれ
- (3) 燃圧不足、フューエル・ラインの詰まり
- (4) バキューム・センサのホースの詰まり