


[No.17] 電子制御式ATの油温センサの回路診断に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

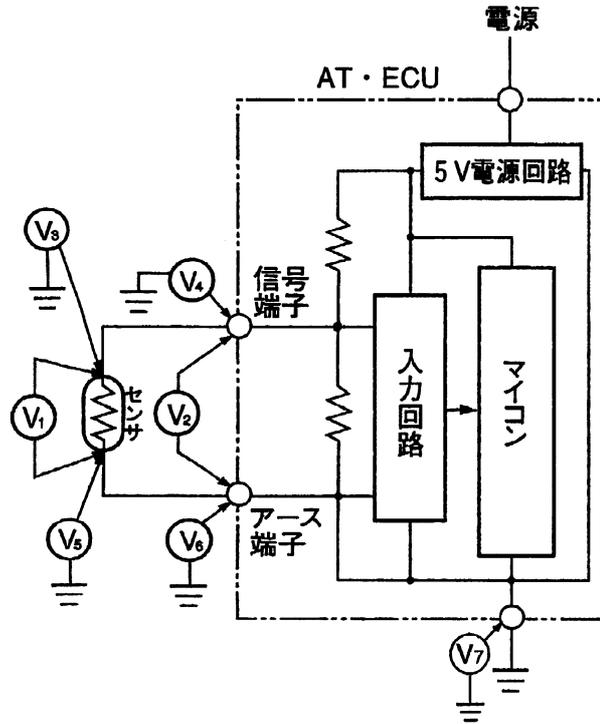

- (1) 図の V_1 と V_2 の電圧値が異なる場合は、センサの信号線、又はセンサのアース線に異常が発生していることが考えられる。
- (2) 図の V_3 と V_4 の電圧値が異なる場合は、センサの信号線に異常が発生していることが考えられる。
- (3) 図の V_5 と V_6 の電圧値が異なる場合は、センサのアース線に異常が発生していることが考えられる。
- (4) 図の V_6 と V_7 に電圧があり測定値が同じ場合は、AT・ECU本体の異常が考えられる。