


【No.37】 EPS の故障診断において次の三つの条件に当てはまる異常個所として、適切なものは次のうちどれか。

1. EPS 警告灯が点灯し、「エンジン回転信号なし」のダイアグノーシス・コードが表示される継続性の異常が発生した。
- 2 タコメータの作動は正常であった。
- 3 イダニション・スイッチ ON で、図に示す V_1 に電源電圧が発生し、エンジン始動後に変化した。

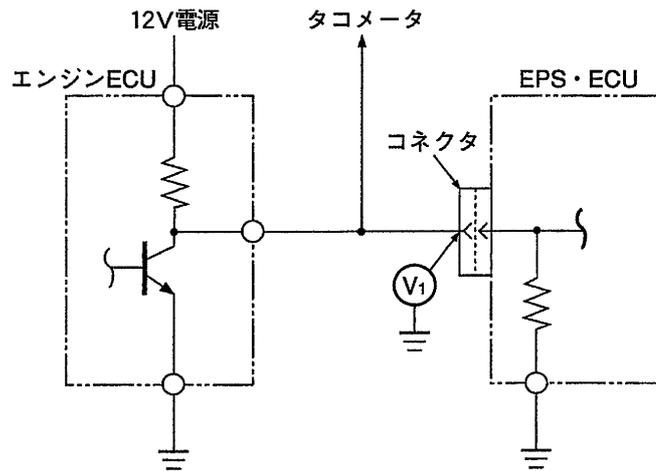

- (1) EPS・ECU 内部信号線の短絡だけが考えられる。
- (2) EPS・ECU 内部信号線の断線だけが考えられる。
- (3) EPS・ECU 内部信号線の短絡，又はコネクタの接続不良が考えられる。
- (4) EPS・ECU 内部信号線の断線，又はコネクタの接続不良が考えられる。